


Vector Master Pro 簡易マニュアル

システムを起動する

- 1 デスクトップ上にある【VectorMasterPro】アイコンをダブルクリックします。




- 2 起動画面が表示されます。



- 3 PDFを開く場合は PDFを開く、新規図面を開く場合は 新規作成、前回の作業図面を復元する場合は 作業継続、システムを終了する場合は 終了 をクリックします。

画面の構成

【VectorMasterPro】はシステム画面上で保存や作図の操作を行います。リボンバーより、各操作を実行することができます。

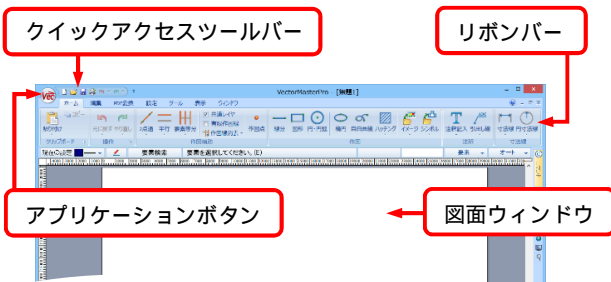

クイックアクセスツールバー

登録されているコマンドのツールアイコンが表示されます。

アプリケーションボタン

基本的なコマンド（ファイルを開く、保存する、印刷するなど）が表示されます。

リボンバー

コマンドが登録されているメニューを表示します。

図面ウィンドウ


PDFを読み込んだとき図面が表示されます。部分的な編集や図形の追記をすることができます。

PDFをCAD形式に変換する

- 1 起動画面の PDFを開く をクリックします。




- 2 ファイルを選択し、開く(O) をクリックします。

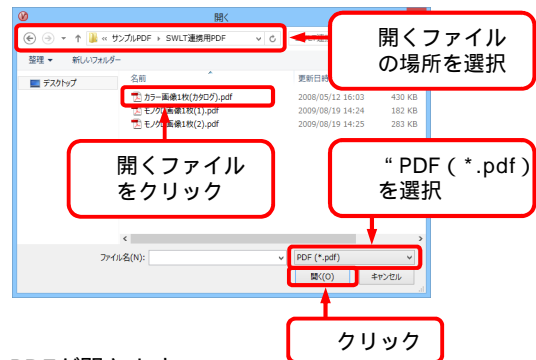

- 3 PDFが開きます。

- 4 [PDF変換]リボンバーより変換する形式のボタンをクリックします。

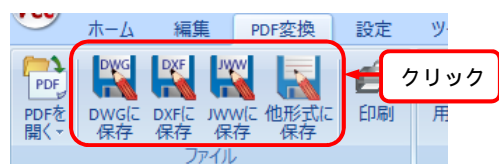

- 5 保存するファイル名を入力し、〈保存(S)〉をクリックします。




AutoCAD用に保存する場合、DWGに保存
DXFに保存 を選択します。
JWCAD用に保存する場合、JWWに保存 を
選択します。
他形式に保存 を選択した場合、[ファイルの
種類]より、変換する形式を選択します。

ドラッグ&ドロップで変換する

1 デスクトップ上にある【ドラッグ&ドロップ変換】フォルダをダブルクリックします。


2 下図のようなダイアログボックスが表示されます。

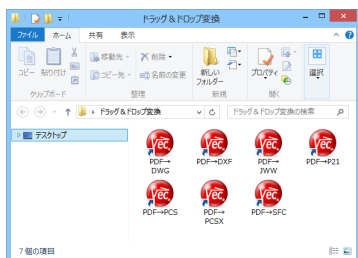

アイコンの表示方法は設定によって異なります。

3 PDFを変換する形式のショートカットにドラッグ&ドロップします。


4 変換ファイルの保存先を選択し、了解(O)をクリックします。

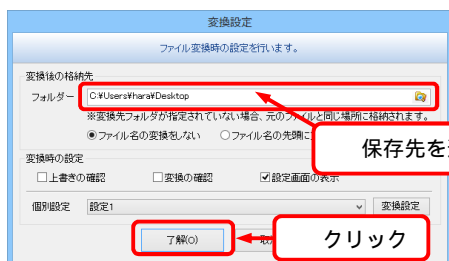

右クリックで変換する

1 変換するPDF上で右クリックします。

2 変換する形式を選択します。

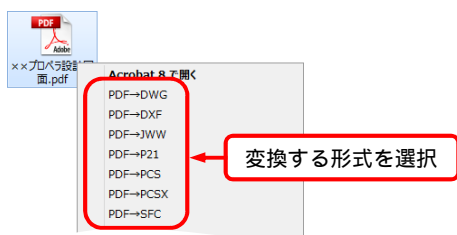

3 変換ファイルの保存先を選択し、了解(O)をクリックします。


画像をCADデータに変換する

注意 画像をCADデータに変換するには、【ScanWave Lite】をインストールし、【ラスベク変換設定】で[実行ファイル]を設定する必要があります。

画像を含むPDFをベクトルデータに変換し、CAD形式に保存します。

1 画像を含むPDFを開きます。

2 下図のようなダイアログボックスが表示されます。

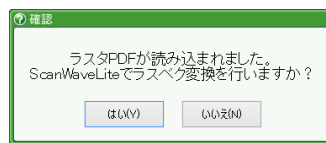

3 はい(Y) をクリックすると、【ScanWaveLite】が起動します。

4 【ScanWaveLite】で画像をベクトルデータに変換し、保存します。

VectorMasterをCADとして利用する

【VectorMasterPro】はPDFをCADデータに変換するだけでなく、線や注釈の記入や図形の編集など、一般的なCADとしても利用可能です。

線を描く

1 [ホーム]リボンバーより 線分 をクリックします。




2 図面ウィンドウ上で最初の点(始点)と次の点をクリックします。




3 右クリックでコマンドを終了します。

注釈を配置する


1 [ホーム]リボンバーより 注釈記入 をクリックします。



2 配置する注釈を入力し、了解(O)をクリックします。

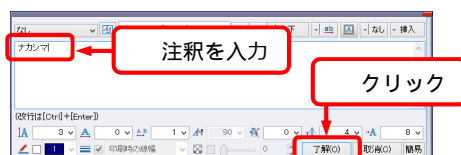

3 図面ウィンドウ上で注釈を配置する位置をクリックします。



4 右クリックで注釈の変更、2回右クリックでコマンドを終了します。

【VectorMasterPro】の詳しい操作につきましては、ヘルプをご確認ください。